

2.4. Правила хранения и транспортирования

По получении ящиков с приборами необходимо проверить сохранность тары. Зимой вскрывать ящики можно только после выдержки их в течение не менее 24 ч. в теплом помещении.

После вскрытия ящиков приборы вынимают, освобождают от упаковочного материала, тщательно протирают мягкой тряпкой и проверяют их комплектность.

Приборы в транспортном ящике или без упаковки должны храниться в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 1 до 40°C и относительной влажности не более 80% при 25°C и при более низких температурах, без конденсации влаги.

Транспортирование упакованных приборов должно осуществляться в закрытом транспорте (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых машинах, трюмах и т. д.).

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления работников эксплуатации с устройством, монтажом и обслуживанием манометров, вакуумметров и мановакуумметров типа МЭД.

В связи с тем, что завод постоянно работает над техническим совершенствованием приборов, возможны принципиальные расхождения между конструкцией прибора и ее описанием в настоящем тексте.

Надежность приборов и срок их службы во многом зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед монтажом и пуском приборов необходимо внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Не приступайте к монтажу приборов, не ознакомившись с инструкцией!

О всех пожеланиях, касающихся улучшения эксплуатационных качеств прибора, а также обо всех замеченных дефектах просим сообщать заводу для принятия им мер по улучшению конструкции, технологии и качества изготовления.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Назначение

Преобразователи давления (манометры, вакуумметры и мановакуумметры) типа МЭД, взаимозаменяемые (в дальнейшем — приборы) моделей 22364 и 22365 предназначены для непрерывного преобразования избыточного или вакуумметрического давления в унифицированный выходной сигнал переменного тока, основанный на изменении взаимной индуктивности.

Приборы применяются на неподвижных объектах (в стационарных условиях) для работы в комплекте со вторичными взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными приборами, машинами централизованного контроля и другими приемниками информации, способными принимать стандартный сигнал в виде взаимной индуктивности.

Свойство взаимозаменяемости обеспечивает возможность совместной работы вторичного прибора с несколькими приборами при периодическом подключении точек измерения, а также быструю замену вышедшего из строя прибора без тарировки комплекта.

Измеряемыми средами могут служить жидкости и газы, не агрессивные по отношению к материалам деталей, соприкасающихся с измеряемой средой и указанных в паспорте.

Приборы служат для работы во взрывобезопасных помещениях при температуре окружающего воздуха:

от 5 до 50°C и относительной влажности до 80% — для районов с умеренным климатом;

от 5 до 35°C и относительной влажности до 80% — для районов с тропическим климатом.

Приборы выпускаются обычного, экспортного и тропического исполнения.

1.2. Технические данные

1.2.1. Верхние пределы измерений избыточного и вакуумметрического давления и измеряемые среды указаны в табл. 1.

Таблица 1

Наименование прибора	Модель	Верхний предел измерений, кгс/см ²		Измеряемая среда
		избыточного давления	вакуумметрического давления	
Манометр	22364	1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16	—	Газ или жидкость
	22365	25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 1600		
Вакуумметр	22364	—	1	Газ
Мановакуумметр		0,6; 1,5; 3		
		5, 9, 15		Газ или жидкость
	22365	24		

Примечание. Нижний предел измерений для манометров и вакуумметров равен 0.

1.2.2. Питание первичной обмотки дифференциально-трансформаторного преобразователя прибора осуществляется от вторичного устройства переменным током $125 \pm_{-18.75}^{+12.5}$ мА.

1.2.3. Частота тока питания 50 ± 1 Гц или 60 ± 1 Гц.

1.2.4. Выходным сигналом приборов является взаимная индуктивность между первичной и вторичной цепями дифференциально-трансформаторного преобразователя, зависящая от значения измеряемого давления.

При изменении измеряемого давления для манометров и вакуумметров от нуля до верхнего предела измерений и для мановакуумметров от верхнего предела измерений вакуумметрического давления до верхнего предела измерений избыточного давления взаимная индуктивность изменяется от нуля до верхнего предела, равного 10 мГ.

Взаимная индуктивность связана с измеряемым давлением зависимостью:

$$\dot{M}(p) = \frac{\dot{U}_2(p)}{j\omega I_1} = M(p) \cos \epsilon e^{-j \frac{\pi}{180} \epsilon} + M_0 e^{j \left(\frac{\pi}{2} - \epsilon - \frac{\pi}{180} \right)};$$

где $\dot{M}(p)$ — комплексная взаимная индуктивность между первичной и вторичной цепями прибора, мГ;

$\dot{U}_2(p)$ — напряжение на зажимах вторичной цепи, В;

I_1 — ток первичной цепи, А;

ω — круговая частота, 1/с;

$$M(p) = M_v X + \Delta M;$$

$M(p)$ — взаимная индуктивность между первичной и вторичной цепями, мГ;

M_v — номинальное значение верхнего предела взаимной индуктивности, мГ;

X — относительное значение измеряемого давления;

для манометров: $X = \frac{P}{P_{\text{изб. макс}}};$

для вакуумметров: $X = \frac{P}{P_{\text{вак. макс}}};$

для мановакуумметров:

а) при измерении избыточного давления:

$$X = \frac{P_{\text{вак. макс}} + P}{P_{\text{вак. макс}} + P_{\text{изб. макс}}};$$

б) при измерении вакуумметрического давления:

$$X = \frac{P_{\text{вак. макс}} - P}{P_{\text{вак. макс}} + P_{\text{изб. макс}}};$$

- где P — измеряемое избыточное или вакуумметрическое давление, кгс/см²;
- $P_{\text{вак. max}}$ — верхний предел измерений вакуумметрического давления, кгс/см²;
- $P_{\text{изб. max}}$ — верхний предел измерений избыточного давления, кгс/см²;
- ΔM — погрешность взаимной индуктивности, мГ;
- ε — измеренное значение угла потерь (угол сдвига фазы сигнала напряжения переменного тока по отношению к фазе тока питания, сдвинутой на 90°), град;
- M_0 — остаточная взаимная индуктивность между первичной и вторичной цепями дифференциально-трансформаторного преобразователя, мГ.

1.2.5. Электрические параметры приборов в зависимости от рабочего хода сердечника дифференциального трансформатора и частоты питающего тока указаны в табл. 2.

Таблица 2

Номинальный рабочий ход сердечника, мм	Частота питающего тока, Гц	Угол потерь, град	Остаточная взаимная индуктив- ность, мГ	Модуль сопротив- ления цепей, Ом		Аргумент сопро- тивления цепей, рад	
				первич- ной	вторич- ной	первич- ной	вторич- ной
S	f	ε	M_0	Z_1	Z_2	ξ_1	ξ_2
1,6	50	$7 \pm 1,5$	$\pm 0,1$	90 ± 9	500—1100	$0,5 \pm 0,05$	0—0,2
2,5					70—400		
4,0					70—400		
1,6	60	$8 \pm 1,5$		100 ± 10	500—1100	$0,6 \pm 0,06$	0—0,2
2,5					70—400		
4,0					70—400		

1.2.6. Класс точности приборов — 1 и 1,5.

Основная погрешность прибора Δm не должна выходить за пределы, равные:

$\pm 1\%$ — для приборов класса точности 1;

$\pm 1,5\%$ — для приборов класса точности 1,5.

Основная погрешность выражается в процентах верхнего предела измерений — для манометров и вакуумметров и суммы абсолютных значений верхних пределов измерений — для мановакуумметров.

1.2.7. Вариация выходного сигнала приборов не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

1.2.8. Время установления выходного сигнала, определяемое при скачкообразном изменении измеряемого давления на 100%, не превышает 1 с.

Примечание. Под временем установления выходного сигнала понимают время, прошедшее с момента скачкообразного изменения измеряемого давления до момента, когда выходной сигнал окончательно войдет в зону установившегося состояния, составляющую $\pm 5\%$ от изменения выходного сигнала, соответствующего скачку измеряемого давления.

1.2.9. Зона нечувствительности прибора не превышает половины абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

1.2.10. Вероятность безотказной работы приборов за 2000 ч. не менее:

по метрологическим отказам — 0,92;

по внезапным отказам — 0,98.

1.2.11. Средний срок службы приборов — 6 лет.

1.2.12. Масса приборов — не более 2 кг.

1.2.13. Габаритные и присоединительные размеры приборов указаны на рис. 4, 5.

1.3. Устройство и работа

Принцип действия приборов основан на использовании деформации упругого чувствительного элемента при воздействии на него измеряемого давления.

На рис. 1 показан прибор модели 22364 в разрезе.

Упругим чувствительным элементом прибора служит трубчатая пружина 1, которая смонтирована в держателе 5. К держателю 5 привернута планка 10, на которой закреплена катушка 9 дифференциального трансформатора. На держателе смонтированы также постоянное и переменное сопротивления. Катушка закрыта экраном. К держателю подводится измеряемое давление. Держатель прикреплен к корпусу 2 винтами 4. Корпус, отлитый из алюминиевого сплава, закрыт крышкой; на корпусе укреплен штепсельный разъем 3.

Сердечник 8 дифференциального трансформатора связан с подвижным концом трубчатой пружины специальным винтом 6.

При подаче в прибор давления трубчатая пружина деформируется, что вызывает пропорциональное измеряемому давлению перемещение подвижного конца пружины и связанного с ним сердечника дифференциального трансформатора.

Компенсация температурной погрешности, вызванной изменением линейных размеров деталей, осуществлена подбором металлов с определенными коэффициентами линейного расширения.

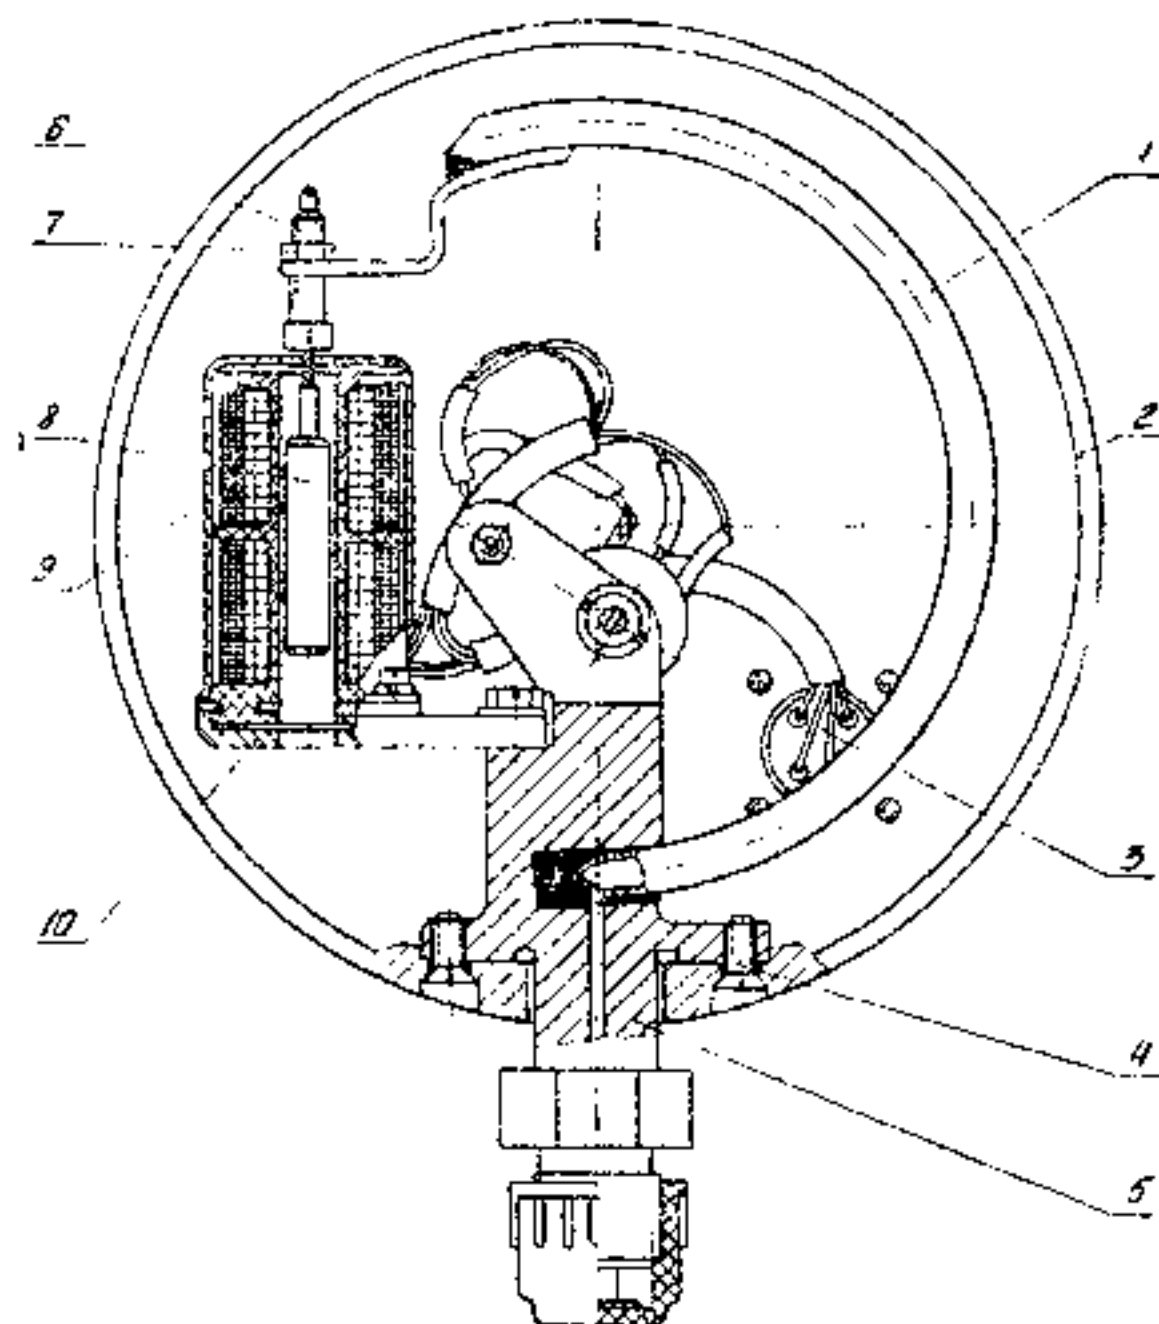


Рис 1 Прибор модели 22364 (крышка условно снята)

1.4. Контрольно-измерительные приборы

При проверке приборов могут быть применены следующие контрольные средства:

мановакуумметры грузопоршневые МВП-2,5 класса точности 0,05, с пределами измерений минус 1 — плюс 2,5 кгс/см²;

манометры избыточного давления грузопоршневые класса точности 0,05 по ГОСТ 8291—69;

манометры пружинные образцовые классов точности 0,15; 0,25 по ГОСТ 6521—72;

магазин комплексной взаимной индуктивности типа Р5017 (50 Гц) или Р5017/2 (60 Гц).

1.5. Размещение и монтаж

Место установки приборов должно позволять: производить периодическое обслуживание и проверку приборов в условиях объекта.

Кроме того, при определении места установки прибора необходимо соблюдать следующие условия:

а) соединительные линии проводят от места отбора давления к прибору по кратчайшему расстоянию, однако длина линий должна быть такой, чтобы температура среды, поступающей в прибор, не отличалась от температуры окружающего воздуха. Рекомендуемое расстояние от места отбора давления до прибора — не более 15 м.

При выборе длины соединительных линий следует учитывать ее влияние на динамические характеристики прибора;

б) температура воздуха в помещении может находиться в пределах от 5 до 50°C.

в) частота вибрации, передаваемой на прибор, не должна превышать 25 Гц при амплитуде не более 0,1 мм;

г) место установки должно позволять быстро и удобно демонтировать прибор.

Прибор нельзя устанавливать во взрывоопасных помещениях.

Наиболее благоприятные условия для работы прибора: температура $20 \pm 5^\circ\text{C}$, относительная влажность до 80%, отсутствие вибрации и ударных сотрясений, окружающая среда не должна быть сильно запыленной.

Избегайте размещения приборов вблизи мощных источников переменных магнитных полей, трансформаторов, электромоторов и т. д.

Приборы не предназначены для измерения параметров водорода и гелия из-за возможного наводороживания чувствительного элемента, потери прочностных свойств и невозможности обеспечения герметичности системы.

Подвод давления к штуцеру прибора производится при помощи соединительной трубки с ниппелем и накидной гайкой. В качестве уплотнения под резьбой следует применять медную прокладку.

Прибор заворачивается за шестигранник держателя.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАВЕРТЫВАТЬ ПРИБОР ЗА КОРПУС.

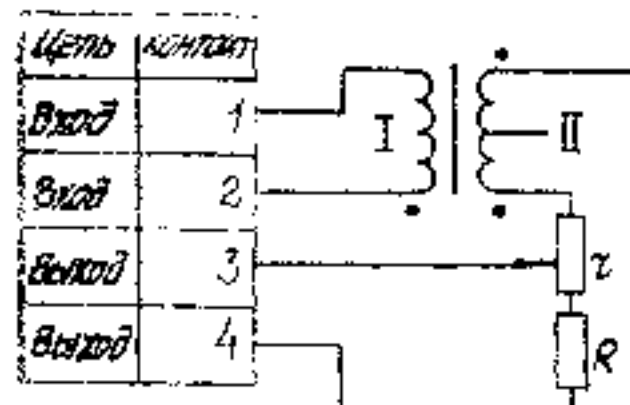


Схема электрическая соединений манометров мановакуумметров

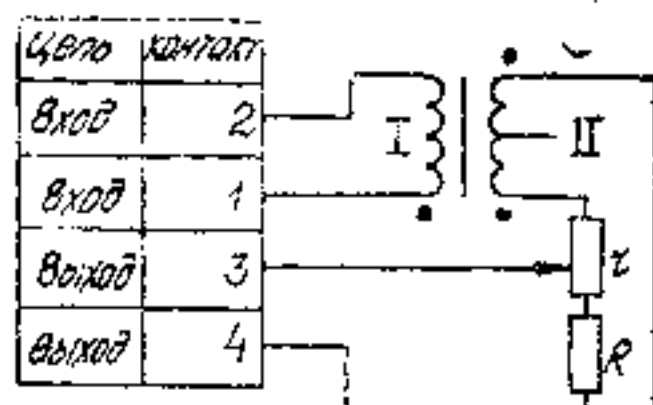


Схема электрическая соединений вакуумметров

Порядковый номер прибора	Диапазон измерения, мм рт.ст.	Первичная обмотка			Вторичная обмотка			Номиналы сопротивлений делителя, Ом	
		Число витков	Сечение провода, мм ²	Сопротивление, Ом	Число витков	Сечение провода, мм ²	Сопротивление, Ом	Переменный, Z	Постоянный, R
1	15±0,4	1250×2	0,2	70±7	2000×2	0,1	600±60	2200	1500
2	25±0,5	1250×2	0,2	70±7	1250×2	0,13	220±22	1000	360
3	4±1	1250×2	0,2	70±7	800×2	0,1	220±22	1000	360

Рис. 2. Схемы электрические соединений приборов и характеристики дифференциальных трансформаторов:

После того как прибор смонтирован, его подключают ко вторичному прибору или устройству.

Электрическая схема соединений прибора и характеристика дифференциального трансформатора приведены на рис. 2.

Подсоединение прибора к внешним электрическим цепям производится в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации на вторичные приборы или устройства.

При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять:

а) кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508—71;

б) кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке по ГОСТ 6436—65.

Допускается применение других кабелей с сечением жилы 0,75—1,5 мм² при условии, что сопротивление жилы не превышает 5 Ом, а емкость между каждой парой жил—0,02 мкФ.

Линия связи, имеющая сопротивление каждой жилы не более 5 Ом и емкость между каждой парой жил не более

0,02 мкФ, не вносит дополнительной погрешности. Для указанных кабелей это соответствует длине линии приблизительно 250 м.

Увеличение длины линии свыше 250 м вызывает изменение выходного сигнала не более 0,1% на каждые 100 м.

При демонтаже прибора необходимо:

а) отключить прибор от вторичного устройства, сняв с прибора штепсельный разъем с подключенным кабелем и приняв меры, предохраняющие разъем от повреждения;

б) с помощью вентилей перекрыть импульсную линию подвода давления и отсоединить прибор.

При выполнении работ по монтажу и демонтажу приборов соблюдайте следующие правила:

а) применяйте инструмент (ключи, отвертки) только соответствующего размера;

б) предохраняйте прибор от падения, ударов и повреждений лакокрасочных покрытий.

1.6. Маркировка

1.6.1. На каждом приборе укреплена табличка, на которой нанесены:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) знак Госреестра;
- в) наименование прибора (манометр, вакуумметр или мановакуумметр);
- г) тип, модель и заводской номер прибора;
- д) год выпуска;
- е) параметры питания (ток, частота);
- ж) верхний предел измерения избыточного или вакуумметрического давления (для мановакуумметров — оба верхних предела);
- з) класс точности;
- и) выходной сигнал 0—10 мГ;
- к) надпись «сделано в СССР».

1.7. Упаковка

1.7.1. Для транспортирования приборы упаковываются в барьерную упаковку и укладываются в стандартные транспортные ящики. Приборы в барьерной и транспортной упаковке укладываются так, чтобы они не перемещались во время транспортирования.

1.7.2. Вместе с прибором в барьерную упаковку укладываются техническое описание и инструкция по эксплуатации и паспорт.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Порядок установки и подготовка к работе

Произведите монтаж прибора на объекте в соответствии с указаниями раздела 1.5.

Перед установкой приборов на объекте проверьте значение выходного сигнала при нулевом значении измеряемого давления (в дальнейшем — «нуль») в соответствии с табл. 3. При необходимости произведите установку «нуля» в соответствии с табл. 3, а также проверку основных метрологических характеристик по методике, указанной в разделе 2.2.

Таблица 3

Наименование прибора	Значение выходного сигнала при нулевом значении измеряемого давления, мГ
Манометр, вакуумметр	0
Мановакуумметры с верхними пределами измерений избыточного давления, кгс/см ² :	
0,6	6,25
1,5	4,00
3,0	2,50
5,0	1,67
9,0	1,00
15	0,625
24	0,40


После включения прибора следует при отсутствии давления проверить и, в случае необходимости, установить прибор или комплект, состоящий из прибора и вторичного прибора или устройства, на «нуль».

Проверку и установку «нуля» осуществляют следующим образом.

2.1.1. Проверку «нуля» прибора производят с помощью магазина комплексной взаимной индуктивности, подключенного согласно схеме (см. рис. 3). При нулевом значении измеряемого давления и при значении выходного сигнала, указанном в табл. 3, уравнивают электрическую схему поворотом курбелей «М» и «Мо» для манометров и вакуумметров и курбеля «М» для мановакуумметров.

Положение курбеля «Мо» при всех проверках мановакуумметров устанавливается при подаче в прибор вакуумметрического давления, равного верхнему пределу измерений, и в дальнейшем не изменяется.

Если отклонение выходного сигнала от указанного в табл. 3 превысило половину предела допускаемой основной погрешности для манометров и вакуумметров и предел допускаемой основной погрешности для мановакуумметров, устанавливают «нуль» перемещением сердечника дифференциального трансформатора прибора. Для этого снимают крышку прибора, расконтривают гайку 7 (см. рис. 1) и поворачивают ключом специальный винт 6, связанный с сердечником дифференциального трансформатора прибора.

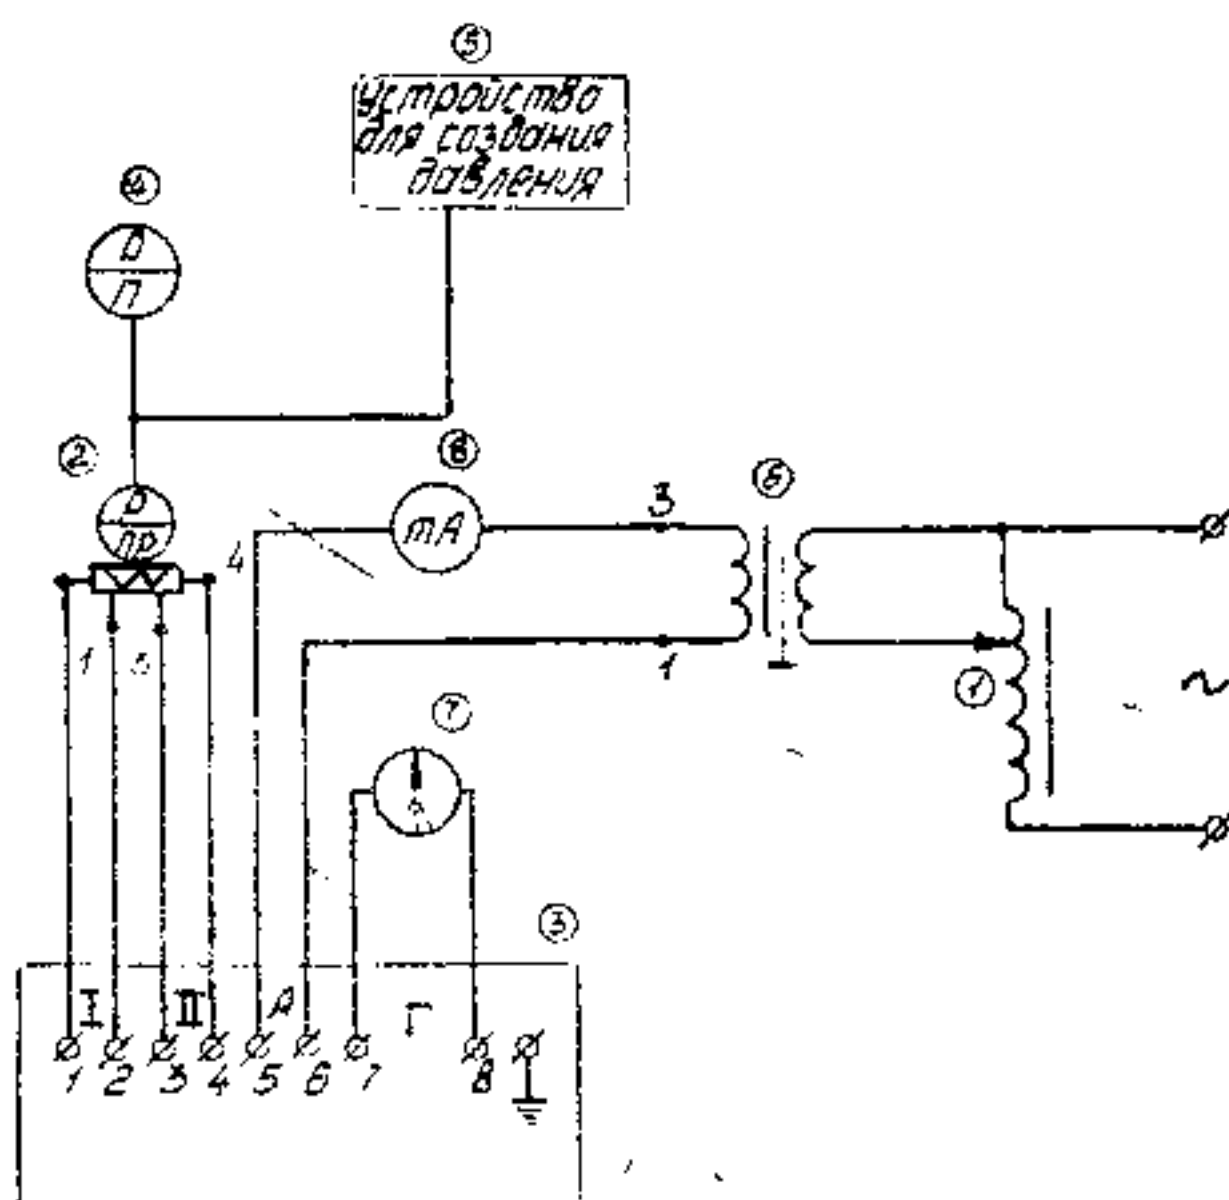

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
1		лабораторный автотрансформатор	1	
2		проверяемый прибор	1	
3	Р-5017, Р-5017/2	магазин комплексной взаимной индуктивности	1	
4		образцовый (контрольный) прибор	1	
5		устройство для создания давления	1	
6	Ц-57	питающий трансформатор	1	
7	М-501	вибрационный гальванометр	1	
8		нульиндикатор с точностью не хуже 0,5	1	

Вместо гальванометра М-501 допускается применение гальванометра (нульиндикатора) любого типа с чувствительностью не менее $0,1 \frac{\text{мм. шк}}{\text{мкВ}}$

Рис. 3. Схема электрическая соединений для проверки метрологических параметров по магазину комплексной взаимной индуктивности

Установку на «нуль» необходимо производить с погрешностью не более 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

Установку «нуля» мановакуумметров после сброса вакуумметрического давления производят после подачи и сброса избыточного давления не менее 50% верхнего предела измерений.

После установки на «нуль» гайку 7 следует закрепить и снова проверить выходной сигнал при нулевом значении измеряемого давления.

2.1.2. Если прибор входит в комплект, состоящий из одного первичного и одного вторичного взаимозаменяемого прибора или устройства, проверку допускается производить по шкале вторичного прибора или устройства. Если при отсутствии давления указатель вторичного прибора устанавливается на нулевую отметку с отклонением более, чем половина суммы пределов допускаемой основной погрешности прибора и вторичного прибора, производят установку комплекта на «нуль» корректором «нуля» вторичного прибора. В том случае, когда для установки на «нуль» нужно использовать более половины диапазона коррекции вторичного прибора, следует производить эту операцию за счет перемещения сердечника дифференциального трансформатора прибора.

Примечание. Смещение «нуля» комплекта после проведения монтажных работ вызывается влиянием распределенных параметров электрической линии связи (сопротивления и емкости), превышающих указанные в разделе 1.5 и в ТУ на вторичные приборы.

2.1.3. Если комплект состоит из одного вторичного взаимозаменяемого прибора или устройства и нескольких приборов, установку «нуля» проверяют по вторичному прибору или устройству при периодическом подключении к нему каждого прибора.

Установку «нуля» в этом случае производят перемещением сердечника дифференциального трансформатора прибора.

2.2. Проверка технического состояния и техническое обслуживание

Проверка технического состояния приборов производится путем снятия метрологических характеристик.

Техническое обслуживание включает:

- а) проверку и установку «нуля»;
- б) проверку метрологических характеристик.

Установку «нуля» прибора или комплекта рекомендуется проверять в период приработки, составляющий для средних условий около 500 ч., в течение первых 100 ч. через каждые 24 ч., а в дальнейшем — через каждые 48 ч. непрерывной работы, способом, описанным в разделе 2.1.

Затем проверку рекомендуется производить не реже одного раза в месяц. В зависимости от условий эксплуатации и результатов проверок интервал между ними может быть увеличен или уменьшен.

Проверка метрологических характеристик (основной погрешности и вариации) производится при соблюдении следующих условий:

- а) приборы должны быть установлены в рабочем положении в соответствии с указаниями раздела 1.5;
- б) приборы должны быть выдержаны не менее 6 ч. при температуре окружающего воздуха $20 \pm 5^\circ\text{C}$;
- в) приборы должны находиться во включенном состоянии не менее 45 мин.;
- г) ток питания первичной цепи прибора должен быть $125 \pm 2,5 \text{ мА}$;

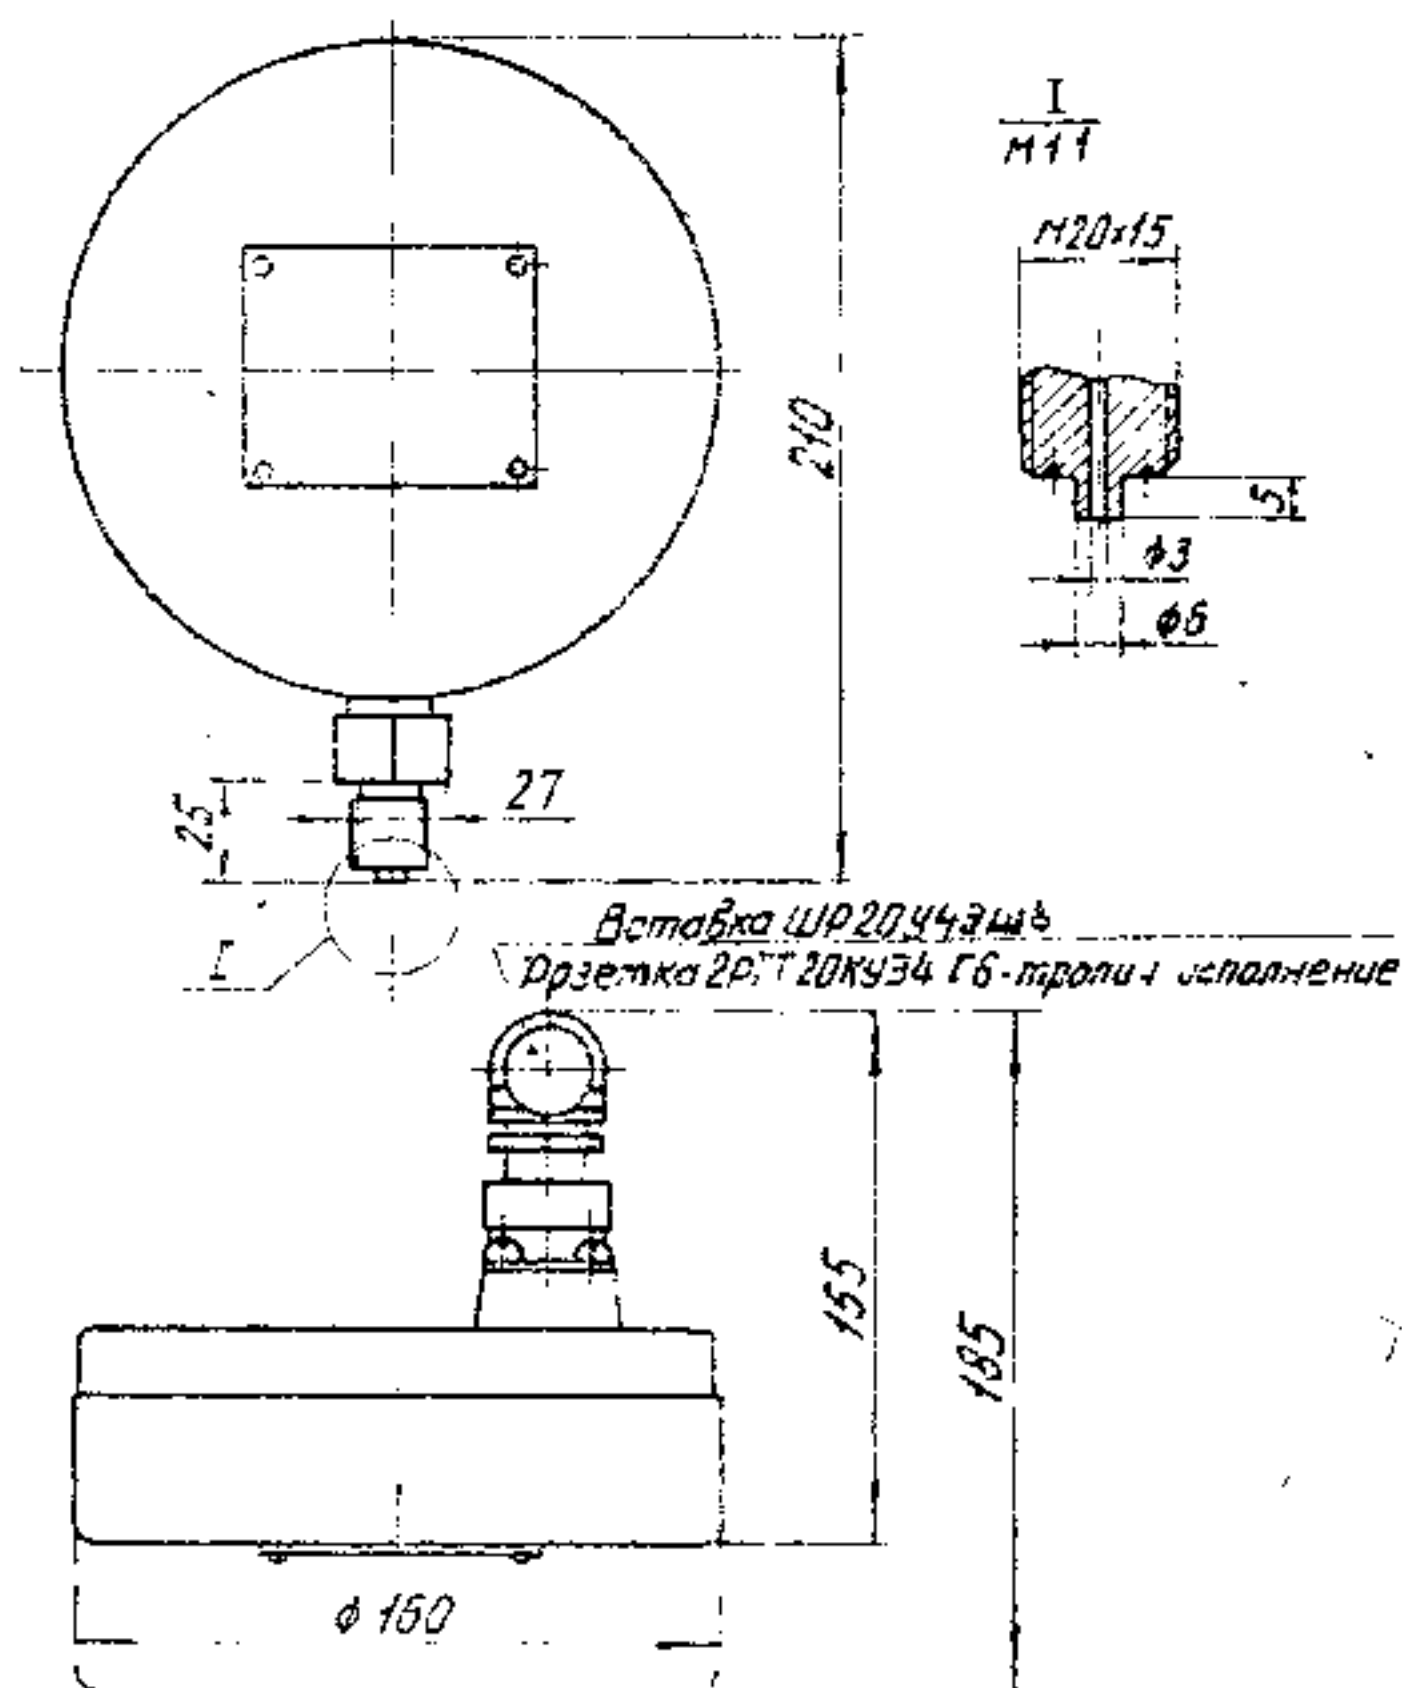


Рис. 4. Прибор типа МЭД модели 22364

д) частота питающего тока должна быть $50 \pm 0,5$ Гц или $60 \pm 0,5$ Гц;

е) давление должно изменяться плавно;

ж) тряска, вибрация и удары, влияющие на работу прибора, должны отсутствовать;

з) внешние электрические и магнитные поля, кроме земных, влияющие на работу приборов, должны отсутствовать;

и) приборы должны быть установлены на «нуль».

Перечень контрольных средств, применяемых при проверке приборов, приведен в разделе 1.4.

В качестве рабочей среды для создания давления при проверке приборов с верхним пределом измерений до $2,5 \text{ кгс/см}^2$ включительно используют воздух или нейтральный газ, а свыше $2,5 \text{ кгс/см}^2$ — воздух, дистиллированную воду с добавкой хромпика или трансформаторное масло.

При создании давления жидкостью штуцер образцового манометра должен располагаться на уровне штуцера прове-

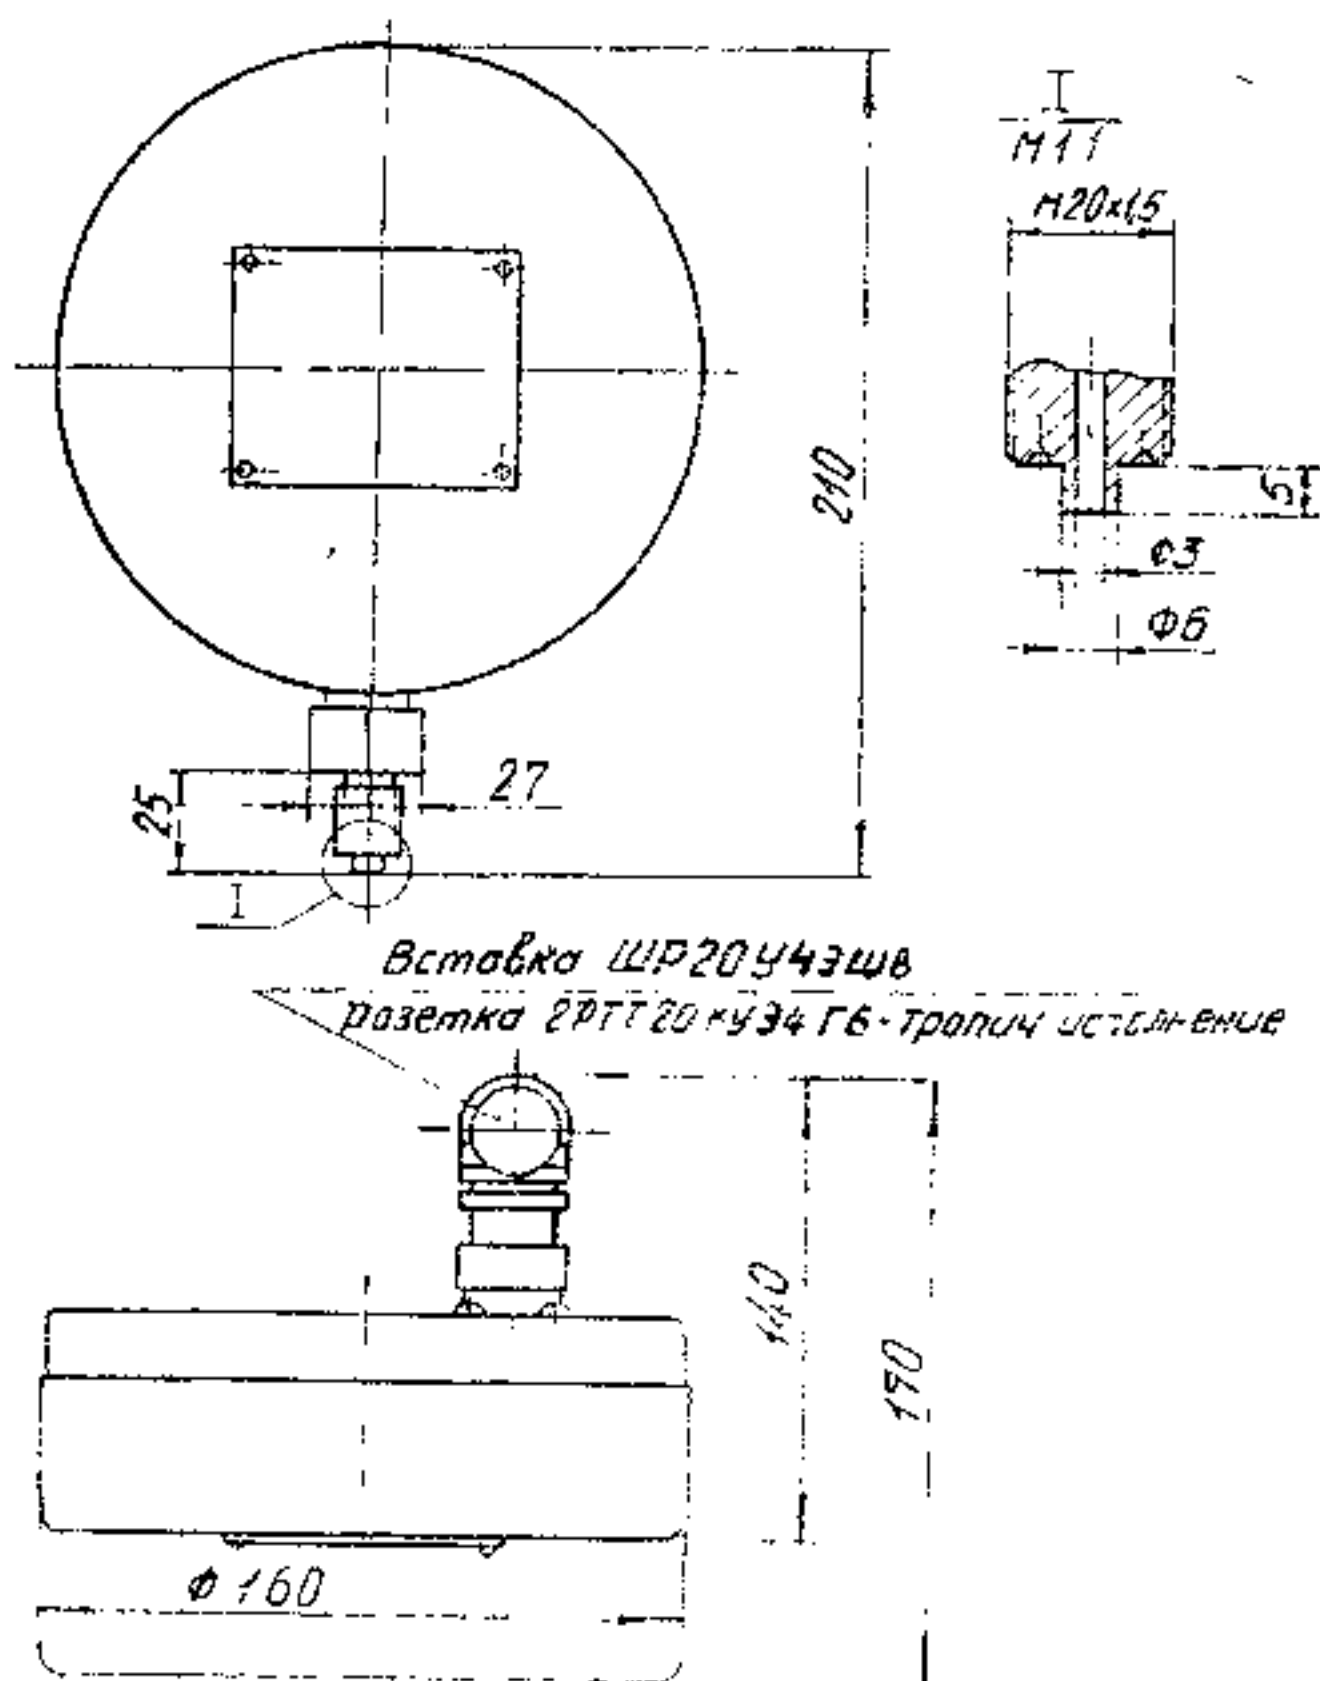


Рис. 5. Прибор типа МЭД модели 22365

ряемого прибора, соединительная трубка между ними должна располагаться горизонтально. Допускаемая разность уровней установки образцового и проверяемого приборов — не более 50 мм.

Схема проверки метрологических характеристик приведена на рис. 3.

При нулевом значении давления для манометров, вакуумметров или при верхнем предельном значении измеряемого вакуумметрического давления для мановакуумметров с помощью магазина комплексной взаимной индуктивности компенсируют остаточную взаимную индуктивность M_0 . При всех дальнейших операциях положение курбеля остаточной взаимной индуктивности магазина не изменяют. Если барометрическое давление меньше 740 мм рт. ст., остаточная взаимная индуктивность у мановакуумметров не проверяется.

Прибор проверяют при давлении, равном нижнему пределу измерений, трем-четырем промежуточным значениям и верхнему пределу измерений. Мановакуумметры проверяют отдельно при избыточном и отдельно при вакуумметрическом давлении. У мановакуумметров с верхним пределом измерений избыточного давления 0,6 кгс/см² проверку выходного сигнала при вакуумметрическом давлении производят в трех точках, у мановакуумметров с верхним пределом измерений избыточного давления 1,5 и 3 кгс/см² — в двух точках, у мановакуумметров с верхним пределом измерений избыточного давления 5, 9, 15, 24 кгс/см² проверяют наличие выходного сигнала при подаче в прибор вакуумметрического давления в пределах от 0 до 0,5 кгс/см². Проверку вакуумметров и мановакуумметров при верхнем предельном значении измеряемого вакуумметрического давления можно производить только при атмосферном давлении выше 1 кгс/см² (738,22 мм рт. ст. при 20°C).

Если атмосферное давление ниже указанного или равно ему, максимальное вакуумметрическое давление, подаваемое в прибор при проверке, должно быть выбрано с учетом атмосферного давления.

При каждом из указанных значений давления при прямом и обратном ходе уравнивают электрическую схему поворотом курбелей «М» и «Е» магазина и снимают отсчет выходного сигнала.

Электрическую схему считают уравновешенной, когда размык светового пятна вибрационного гальванометра не превышает 2 деления шкалы или стрелка нульиндикатора находится в крайнем левом положении. Перед проверкой при обратном ходе прибор выдерживают в течение 5 мин. под действием давления, равного верхнему пределу измерений (для

мановакуумметров — верхнему пределу измерений избыточного давления).

Основную погрешность Δm определяют по формуле:

$$\Delta m = 10M_s - 100X,$$

где M_s — отсчет взаимной индуктивности по магазину при значении измеряемого давления

X — то же, что в п. 1.2.4.

Вариацию Δm_v определяют по формуле: $\Delta m_v = 10(M_s - M'_s)$, где M_s, M'_s — отсчет взаимной индуктивности по магазину при значении измеряемого давления P , соответственно при прямом и обратном ходе, мГ.

Прибор должен удовлетворять требованиям пп. 1.2.6 и 1.2.7.

Если при проверке прибора окажется, что основная погрешность превышает допускаемую, а также в случае замены узлов прибора необходимо произвести наладку и тарировку прибора.

Тарировку прибора начинают с установки выходного сигнала на значение, указанное в табл. 3, по приведенной в разделе 2.1 методике.

В прибор подают давление, равное верхнему пределу измерений (для мановакуумметров) — равное верхнему пределу измерений избыточного давления), при этом на магазине устанавливают значение выходного сигнала 10 мГ. Вращением оси переменного сопротивления на приборе и установкой курбеля «Е» на магазине добиваются минимального размыва светового пятна вибрационного гальванометра. Затем проверяют метрологические характеристики по указанной выше методике. Расчетные значения выходного сигнала для промежуточных точек (манометров и вакуумметров) указаны в табл. 4.

Таблица 4

Измеряемое давление, проценты верхнего предела измерений	Выходной сигнал, мГ
0	0
25	2,5
50	5,0
75	7,5
100	10,0

2.3. Характерные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей прибора или комплекта, которые могут быть устранены в условиях эксплуатации, приведен в табл. 5.

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. При отсутствии давления выходной сигнал прибора не равен указанному в табл. 3, стрелка вторичного прибора не устанавливается на нулевую отметку шкалы	Остаточная деформация чувствительного элемента прибора	Произвести установку «нуля»
	Подводящие трубки засорены	Продуть подводящие трубки
2. При изменении давления выходной сигнал прибора не изменяется и стрелка вторичного прибора остается на «нуле»	Обрыв в катушке дифференциального трансформатора	Заменить катушку дифференциального трансформатора и произвести тарировку прибора
	Нет напряжения питания первичной цепи или обрыв в линии питания вторичного прибора	Устранить обрыв электрических линий, проверить напряжение питания
3. Стрелка вторичного прибора уходит в крайнее положение либо устанавливается в произвольное положение, не реагируя на изменение давления	Неправильно подключена или оборвана линия связи	Правильно подключить линию связи или устранить обрыв
4. Увеличенная вариация	Затирание сердечника дифтрансформатора прибора	Устранить затирание и произвести тарировку прибора
	Затирание в механической схеме или низкая чувствительность вторичного прибора	Отремонтировать вторичный прибор
5. Погрешность прибора превышает допускаемую	Старение упругого чувствительного элемента	Установить «нуль», произвести тарировку